ERRORES EN CONTROLES DE NIVEL

CARLOS W. THOMASSET 7/2000

grifos de nivel de emergencia con caños de prolongación que dificultan la interpretación de distinguir vapor y agua debido a que el vapor produce condensación y el agua produce "flash".

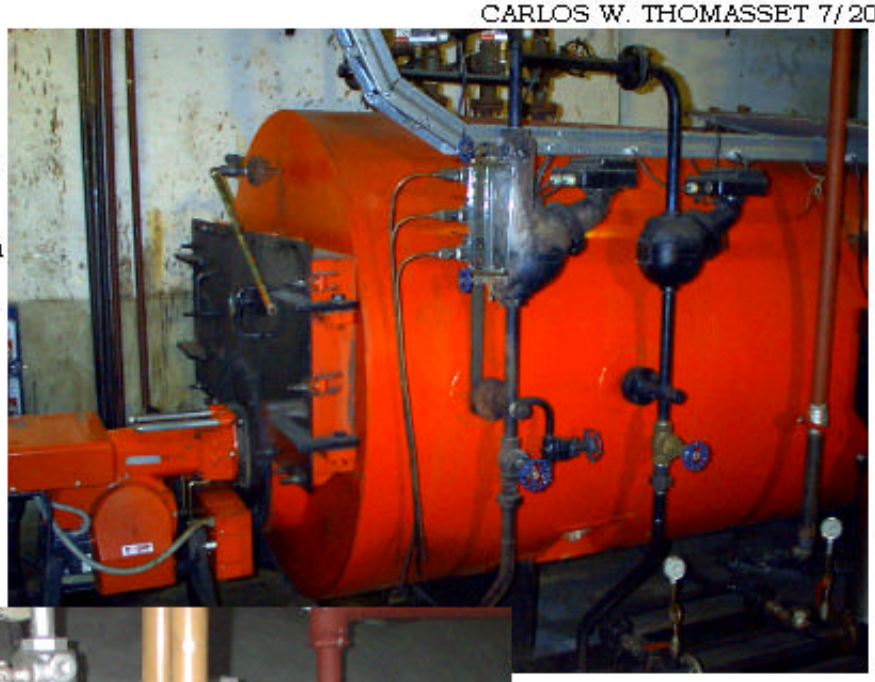

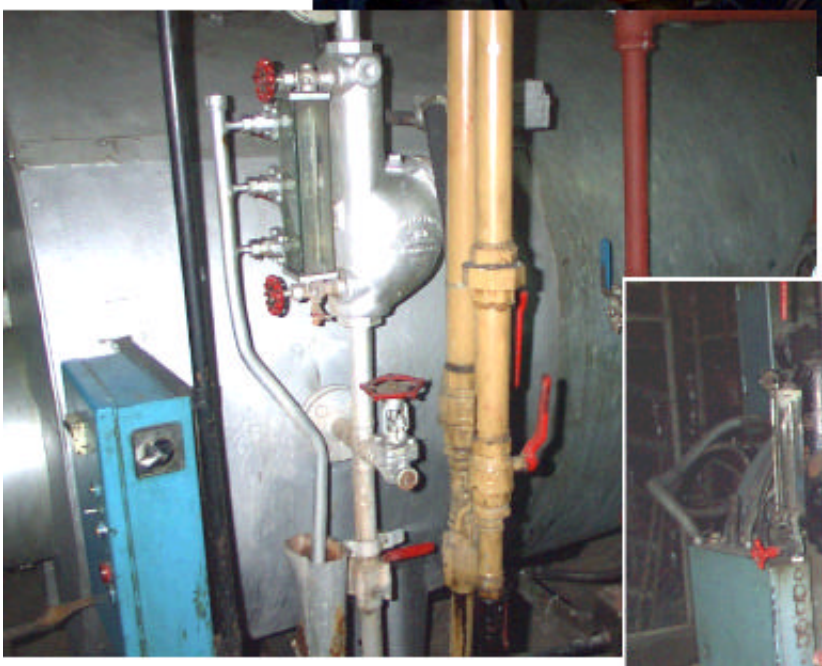

Igual problema que el caso anterior, empeorado aún al mezclar la descarga.

Error muchas veces voluntario a la necesidad de poner 2 controles de bajo nivel y haber solo una conexión al cuerpo de presión. Esto dificulta el purgado de las "bochas" de nivel y hay más posibilidades de que pueda ocurrir una taponeamiento de la conexión de agua.